


WBS




Distribution inc.

**IMPORTANT: READ INSTRUCTION BEFORE ASSEMBLY
IMPORTANT: LIRE LES INSTRUCTION AVANT L'ASSEMBLAGE**





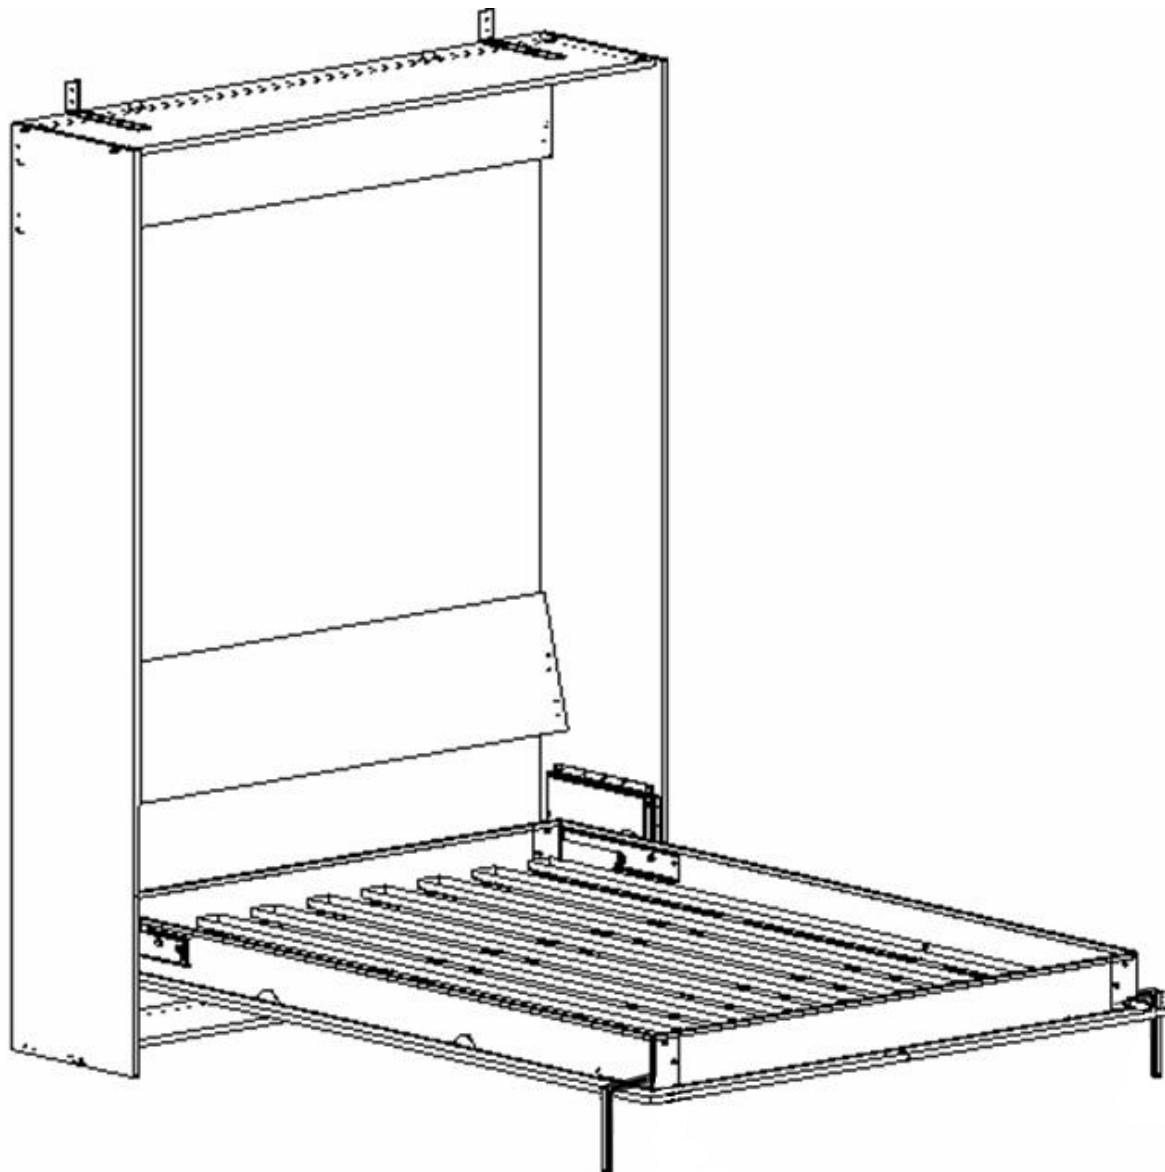


**Lit double
Double bed**

HARDWARE LIST (INCLUDED) /
LISTE DE LA QUINCAILLERIE (INCLUS)

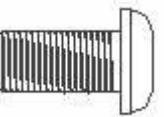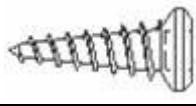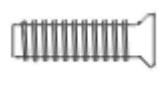Item		Description	Qty
(F)		Button head hex socket cap screws 3/8-16 x 3/4 Vis à tête à 6 pans creux 3/8-16 x 3/4	2
(I)		Stopper Plaque d'arrêt	2
(J)		Wood Screws #8 x 9/16 for mechanism Vis à bois #8 x 9/16 pour mécanisme	26
(K)		Allen Key Clé Allen	1
(L)		Cap Bouchon	2
(R)		Flat socket screw 1/4 -20 x 1" Vis à tête fraisée 1/4 -20 x 1"	10
(S)		1/4 Nylon lock nuts Écrou 1/4 indésseparable avec nylon	10

HARDWARE LIST (NOT-INLCUDED) /
LISTE DE LA QUINCAILLERIE (NON-INCLUS)

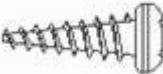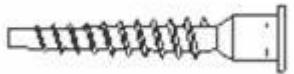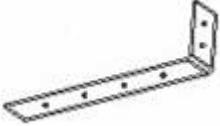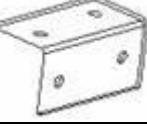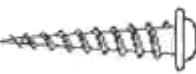(A)		Wood Screws #8 x 5/8 Vis à bois #8 x 5/8	176
(B)		Direckta 50mm x 7mm x 5mm Direckta 50mm x 7mm x 5mm	12
(H)		Bracket 10 " x 2 " Équerre 10 " x 2 "	2
(G)		Bracket Équerre	42
(M)		Wood screw # 8 x 1 1/8 with stop wasiter Vis à bois # 8 x 1 1/8 avec stoppeur	28
(P)		Wood screw # 8 x 1 3/4 Vis à bois # 8 x 1 3/4	52

PART LIST / LISTE DES PIECES


ITEM	DESCRIPTION		QTY
12	Feet	Pattes de lit	2
13	Mecanism	Mécanisme	2
14	Bed plates	Plaque du lit	2
15	Warning sticker	Collant d'avertissement	1

Not included / Non inclus

WOOD CUTTING LIST / LISTE DES COMPOSANTES DE BOIS À COUPER (Wood thickness : 5/8 " / Épaisseur du bois : 5/8 ")


ITEM	DESCRIPTION	CUTTING DIMENSION DE COUPE	QTY
1	Side Panels	Panneaux de côté	16 X 81
2	Top Panel	Panneau de dessus	15 1/4 X 60 3/8
3	Valence & bottom panel	Valence & panneau de bas	10 X 60 3/8
4	Headboard	Tête de lit	12 X 60 3/8
5	Doors Panels	Panneau de porte	19 15/16 X 78 1/4
6	Slats	Lattes	54 7/8 X 2 1/2
7	Bed side panels	Côtés de lit	75 3/4 X 8
8	Bed head and feet	Tête et pied de lit	56 1/4 X 8
9	Support slats	Lattes de support	75 3/4 X 2 1/2
10	Side slats	Lattes de côté	72 1/2 X 1 1/2
11	Jonction pieces	Pièces de jointage	75 5/8 X 4

① Assemblage des pièces A & B

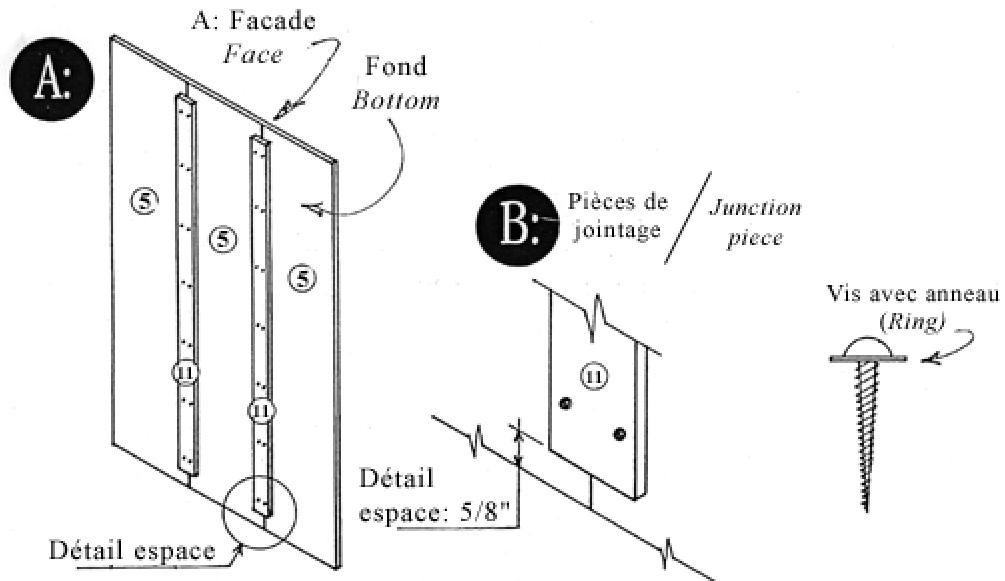

② Pièces ⑦ : Découpe pour pattes / Cutting for legs


Perçage des trous pour le mécanisme / Piercing of the holes for the mecanism

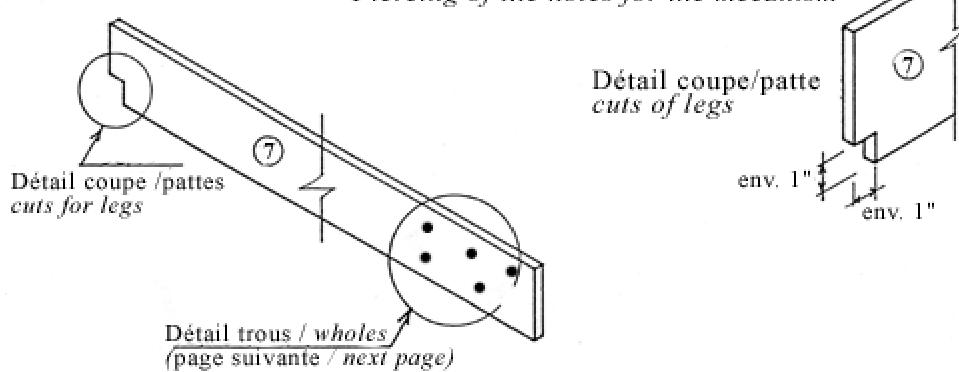


Déposez les 3 pièces #5 sur une surface plane et propre. Choisissez le plus beau côté de chaque pièce et placez-le vers le bas (cette face deviendra la face apparente du lit). Placez les pièces côte à côté et vissez tel qu'illustré à l'aide des pièces d'aggloméré de #11 et des vis M. Vous pouvez utiliser une perceuse avec un embout de tournevis #2. Ne pas enfoncer les vis plus loin que l'anneau.

Put the 3 #5 pieces on a flat and clean surface. Choose the best looking side of each piece and place them face down (this face will become the facing of the bed). Place the pieces abreast and screw like illustrate with #11 pressed wood pieces and with M screws. You can use a drilling machine with a #2 screwdriver. Stop driving screws at ring.

Perçage des trous de la plaque du lit

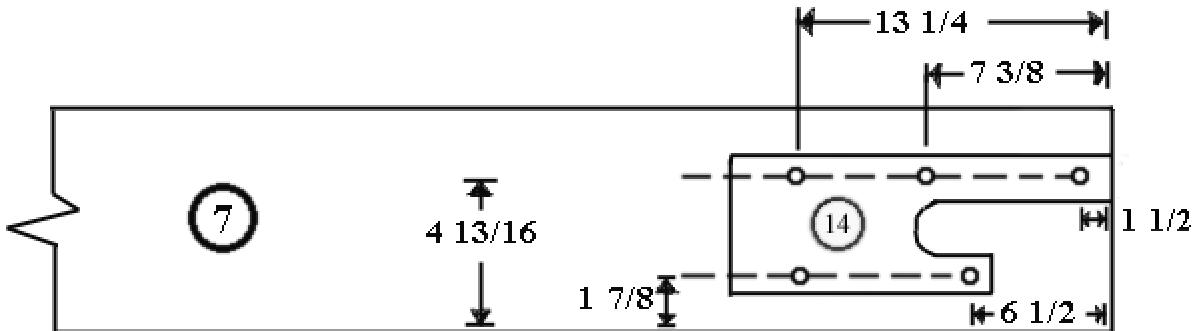

Assemblage: Pièces C & D: Tour du lit / Lathe bed

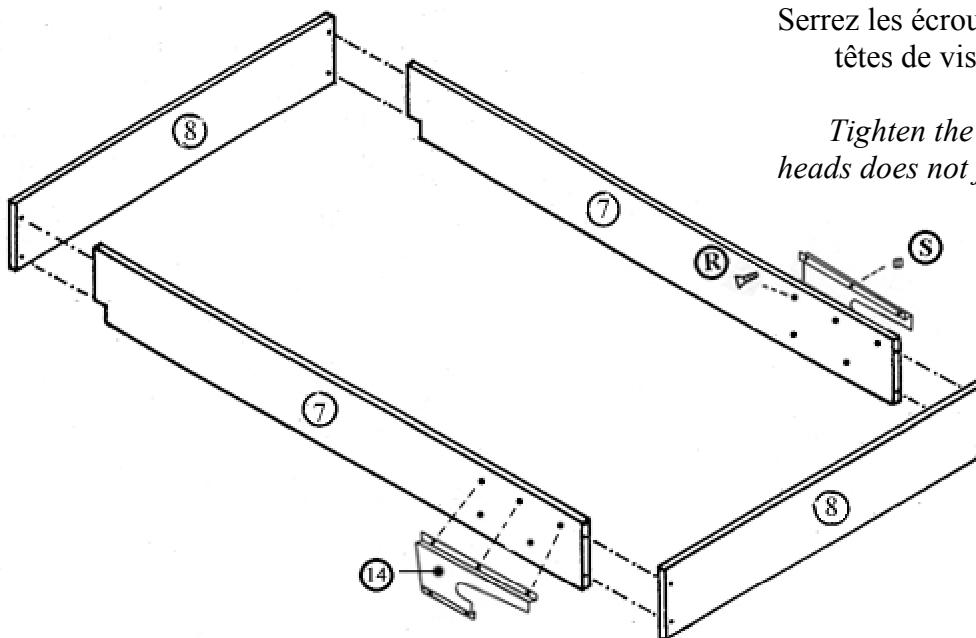

Serrez les écrous jusqu'à ce que les têtes de vis ne dépassent plus à l'intérieur.


Tighten the nuts until the screw heads does not jut out in the inside.

Assemblez les pièces #7 et #8, tel qu'illustré, à l'aide de vis B. Posez les plaques de lits de chaque côté avec les vis R et les écrous S.

Put together the #7 and #8 pieces, like illustrated, with B screws. Put the bed plates on each side with R screws and S nuts.

Junction : Tour du lit et façade (fond) avec des équerres G


Lathe bed and frontage with G squares

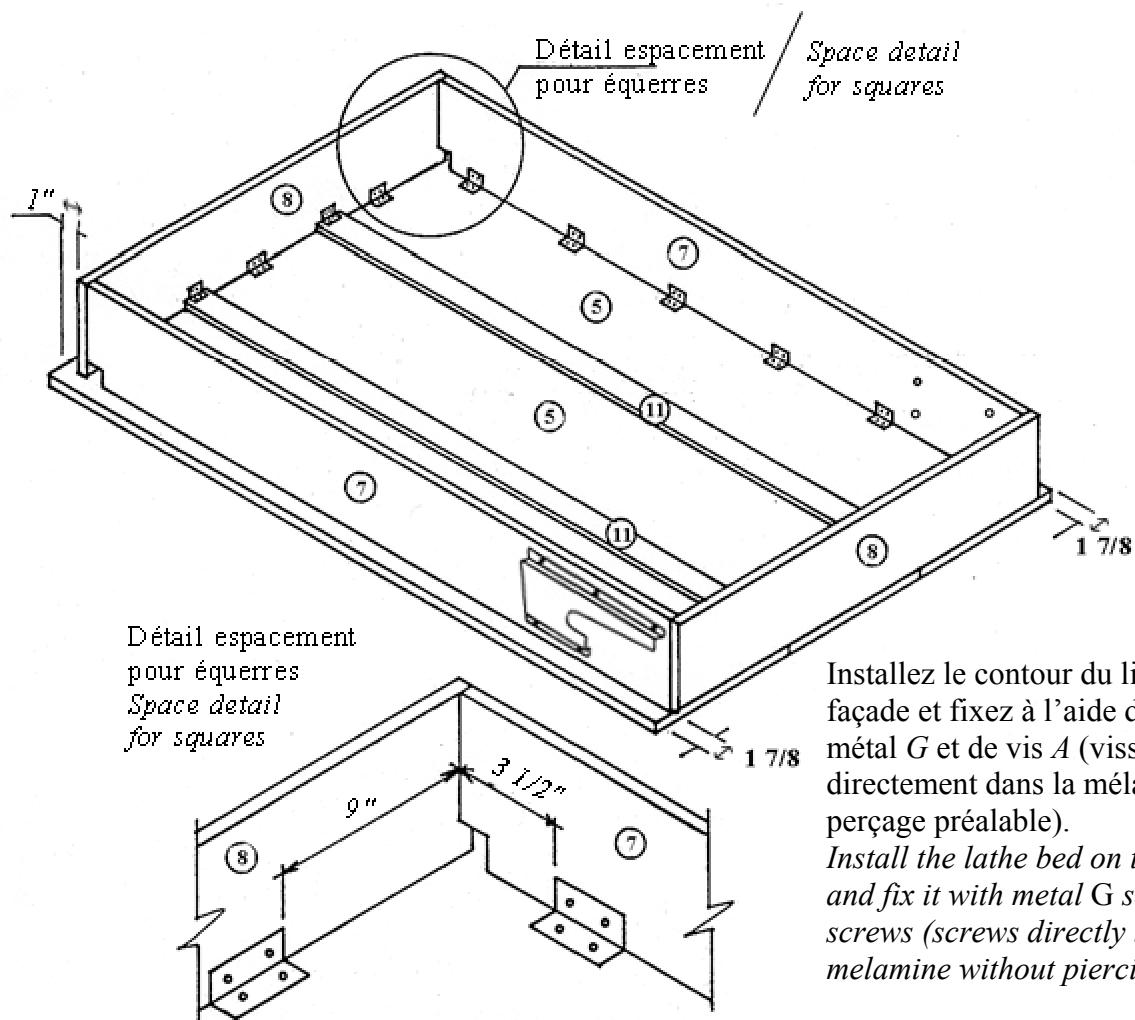

Installez le contour du lit sur la façade et fixez à l'aide d'équerre de métal G et de vis A (vissez directement dans la mélamine sans perçage préalable).

Install the lathe bed on the frontage and fix it with metal G square and A screws (screws directly in the melamine without piercing).

Installation des support à pattes / Leg's supports installation

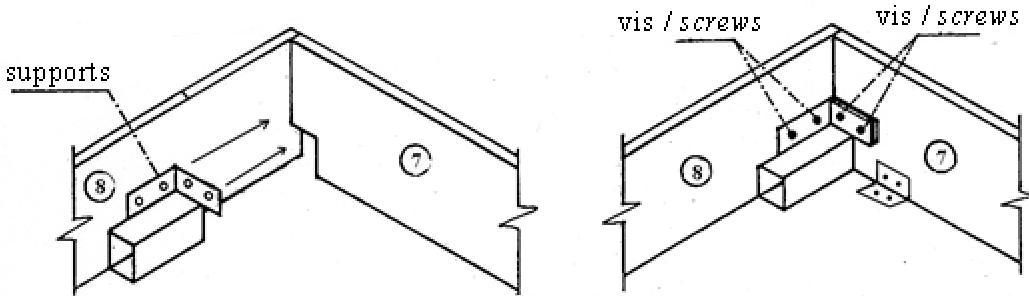


Installez les supports à pattes dans les encodes du lit à l'aide de vis A.

Install the leg's supports in the encodes of the bed with A screws.


Installation des pièces #10 au tour du lit / Installation of the #10 piece on the lathe bed

Installez les pièces de pin #10 sur les côtés intérieurs du lit. Vissez à l'aide de vis M.


Install the #10 pine pieces on the interior sides of the bed. Screw with M screw.

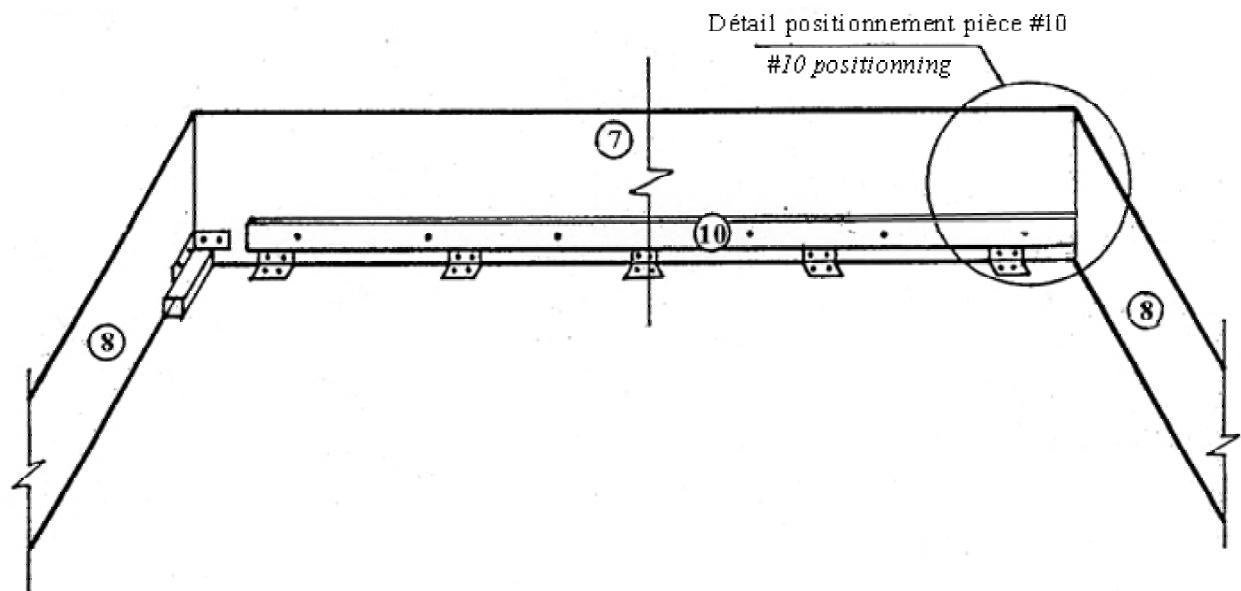

Installation des supports en pin, pièce #9

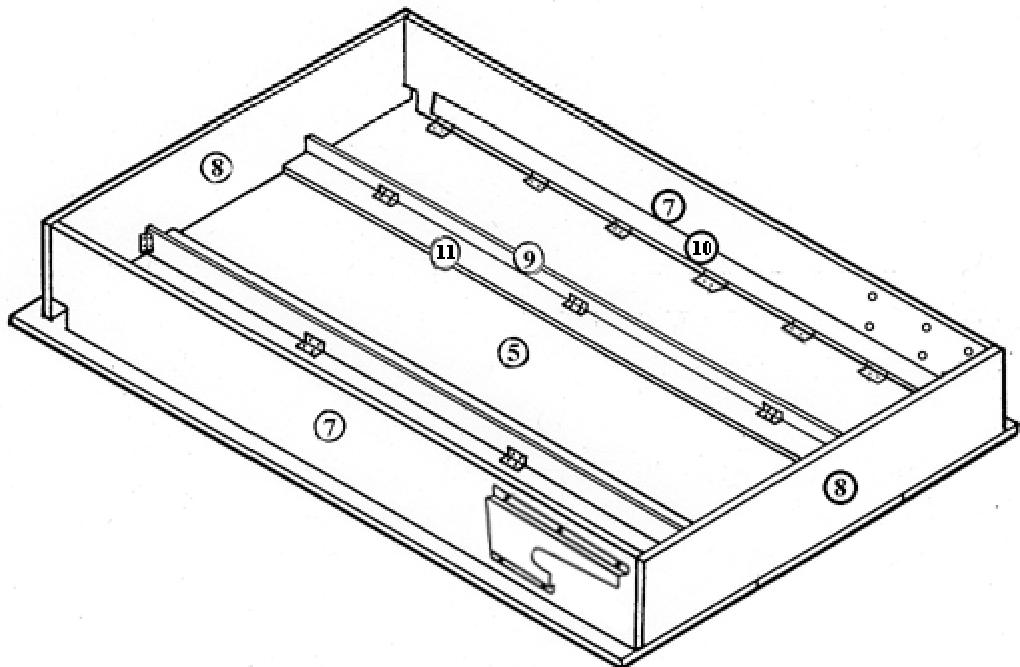


Vue du bout en transparence

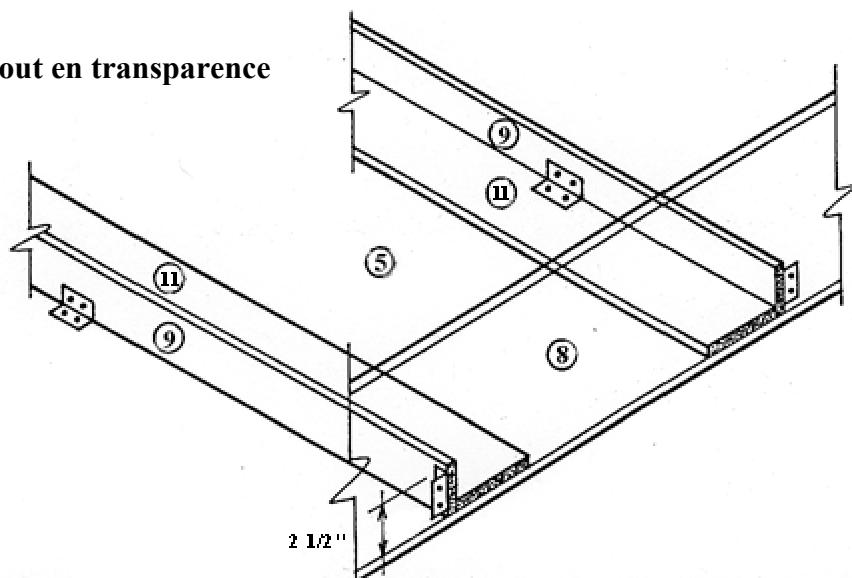


Installez les supports en pin (2 pièces #9), tel qu'illustré. Appuyez les pièces sur le fond et sur les côtés des pièces d'aggloméré. Les supports doivent être sur le côté. Fixez avec les équerres G aux extrémités, sur le fond et sur les pièces d'aggloméré (vis A).

Install the pine supports (2 pieces #9), like illustrated. Lean the pieces in the bottom and on the side of the pressed wood pieces. The supports must be on the side. Fix with G braquets at the end, in the bottom and on the side of the pressed wood pieces (A screws).

Installation des lattes de pin, pièce #6

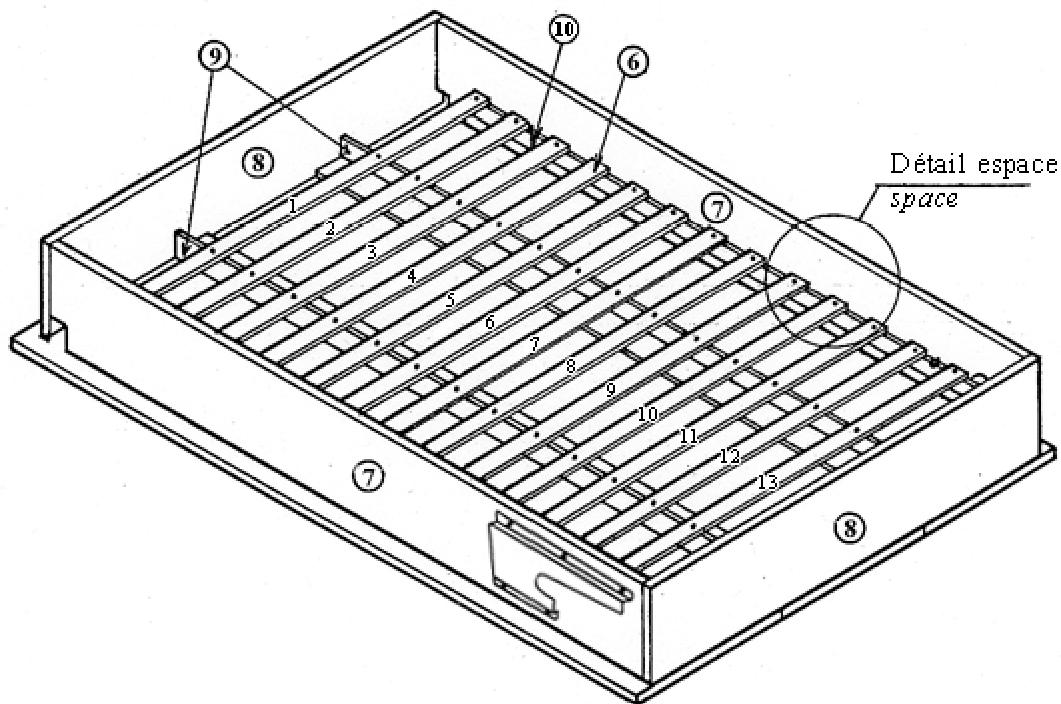

Détail: espace entre les lattes

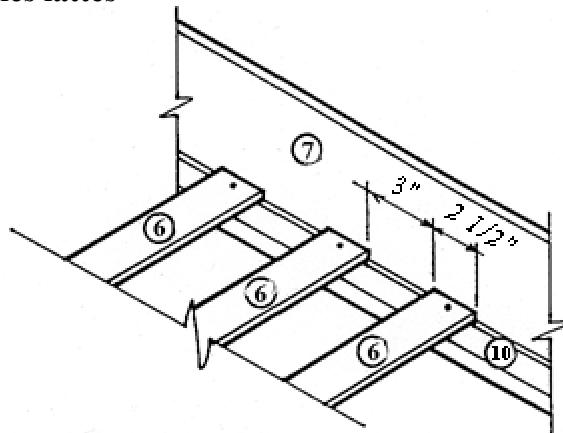


Posez les lattes de pin #6 à plat sur les supports de pin déjà installés. Disposez les pièces également sur toute la surface. Vissez dans les supports de pin à l'aide de vis P.

Put the #6 pine slats flat on the pine support already installed. Arrange equally the pieces on all the surface. Screw in the pine supports with P screw.


1

Installed the mechanism on the side panels
Installation des mécanismes sur les côtés

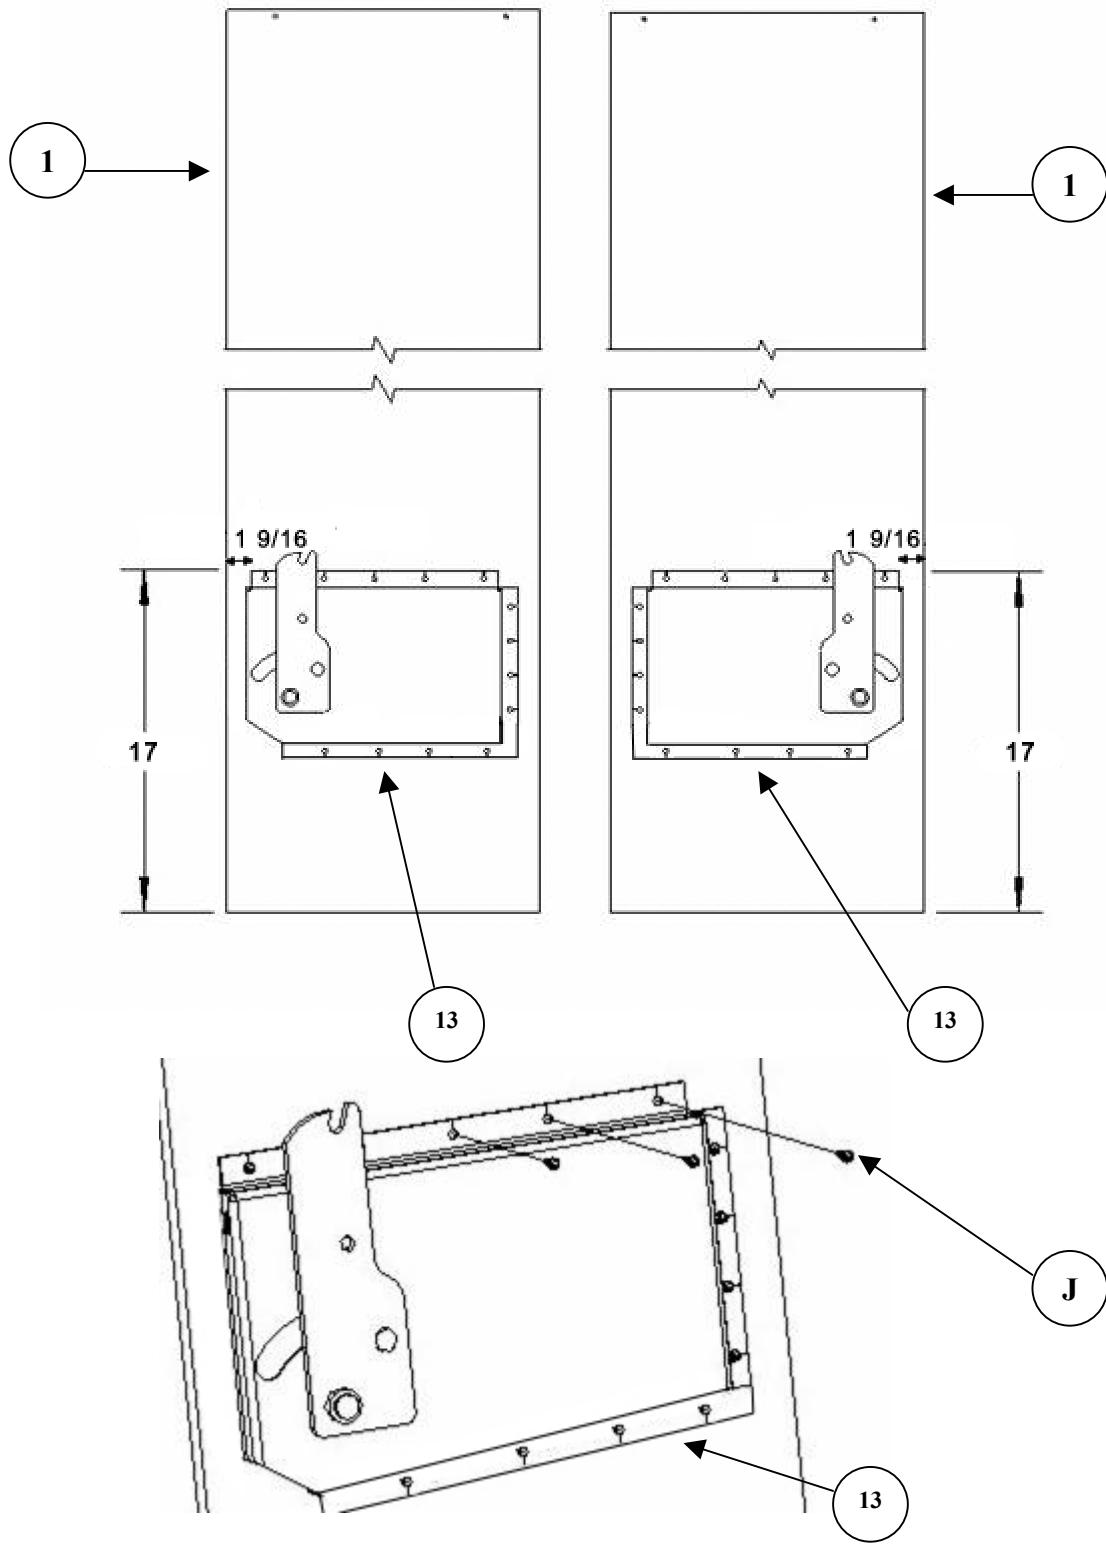

2




Assemble panels and braces
Assemblage des panneaux et des équerres

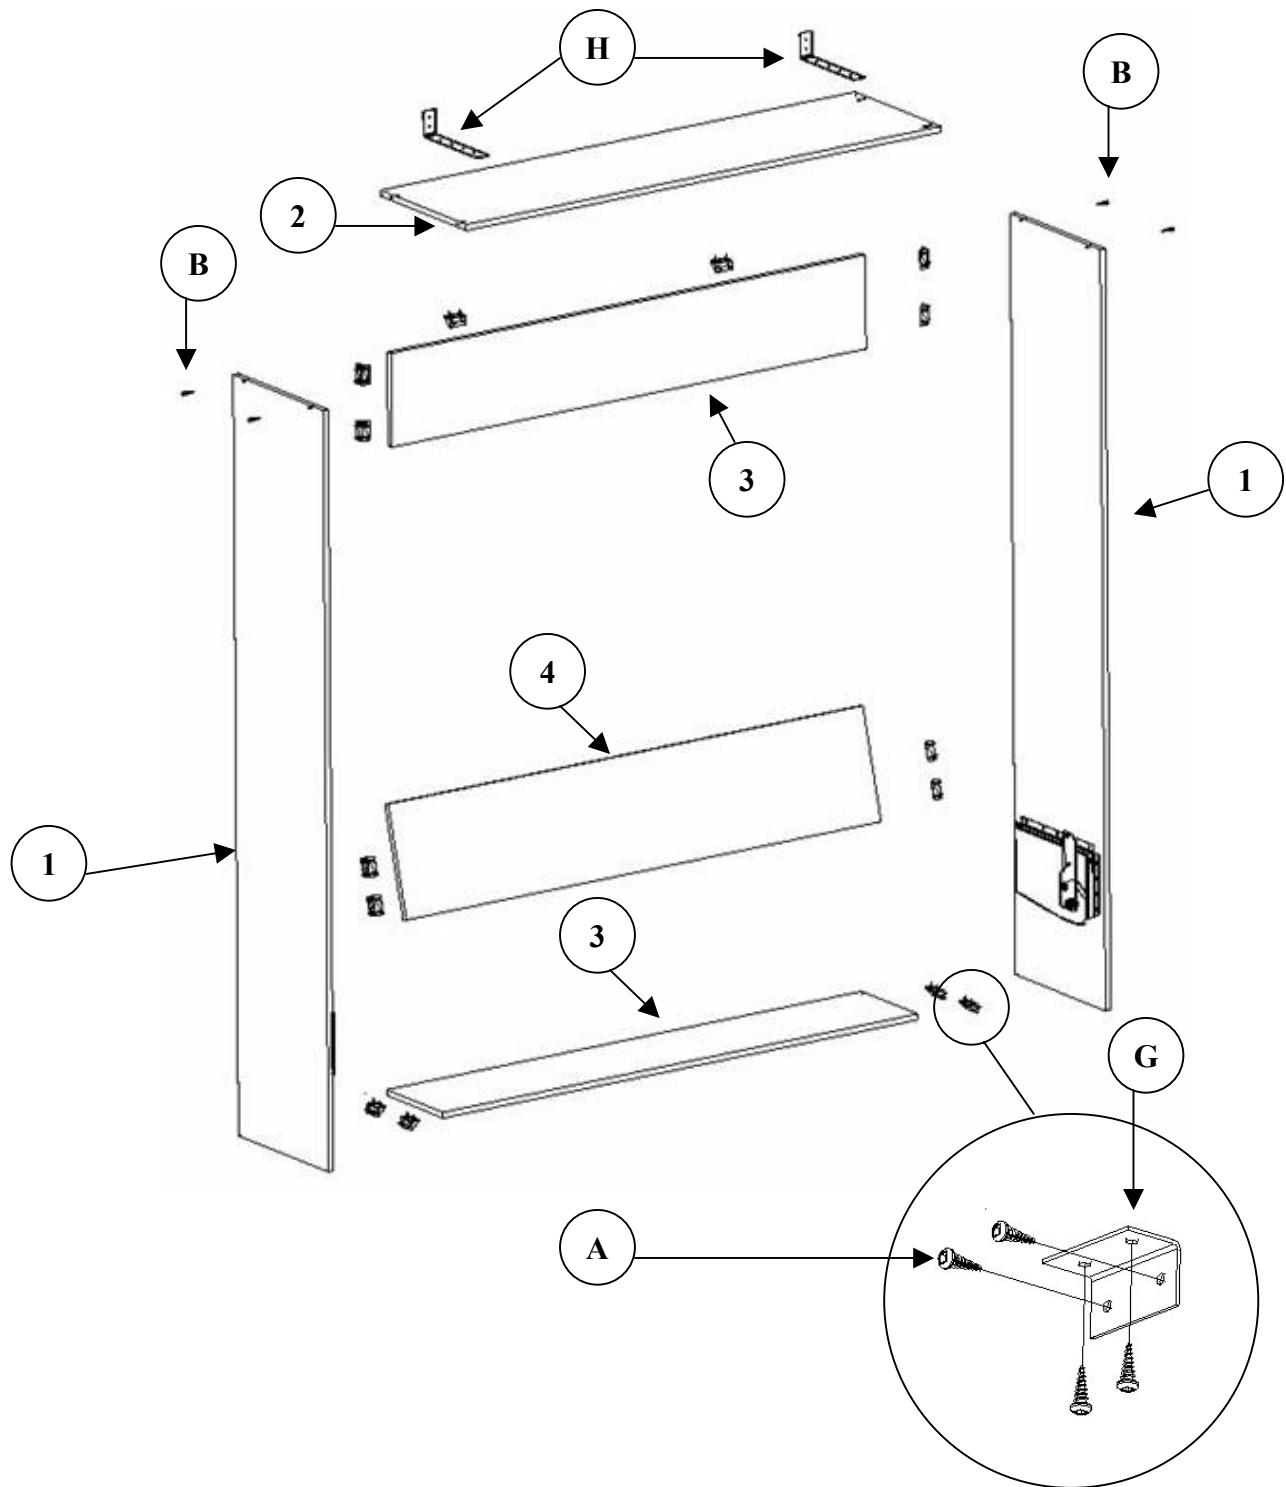

Suggested assembly/Assemblage suggéré

2

Position of H braces on panels
Position des équerres H sur les panneaux

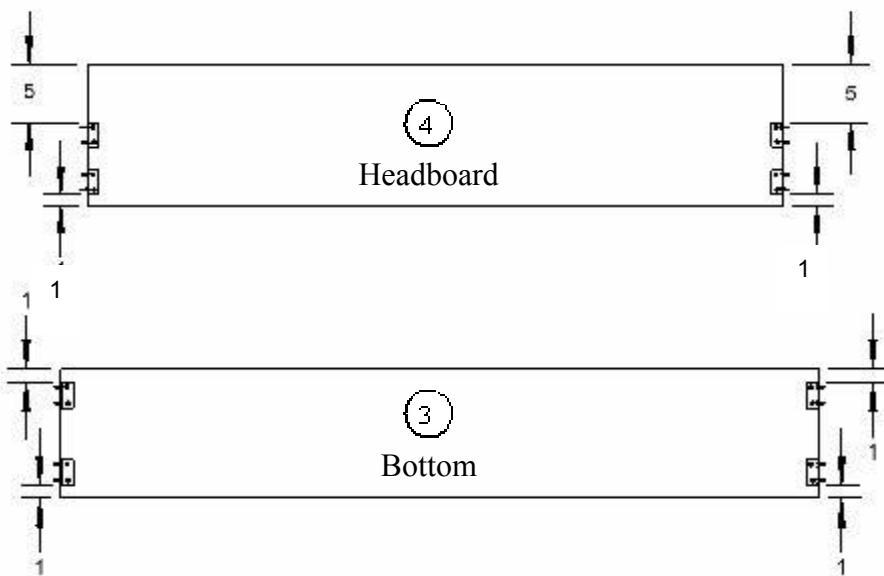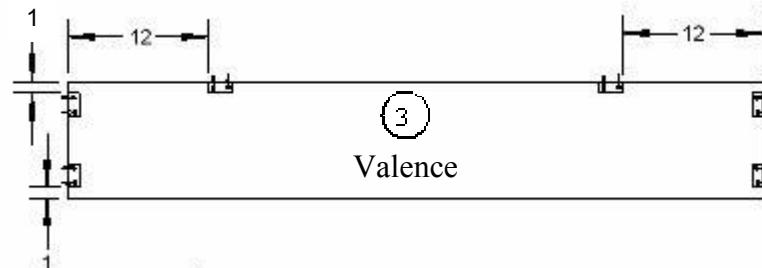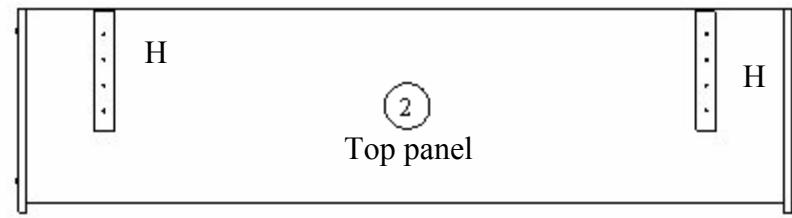

Suggested assembly/Assemblage suggéré

3 Assemble bed frame with mechanism
Assemblage du sommier avec les mécanismes

- 1 Put the bed against the wall at the right place and attach it in the wall's shafts. See the advice at page 17.**

Mettre le lit au mur à l'endroit désiré et fixer celui-ci solidement dans les montants du mur. Voir l'aviso à la page 17.

- 2 Place on pin.**

Déposer sur la tige.

- 3 Slide down to the end of the slide.**

Glisser jusqu'au fond de la rainure.

- 4 Close the front panel until it clips on the arm.**



Fermer pour enclencher les rivets.

- 5 Open to screw the mechanism. ***

Ouvrir pour visser les bras du mécanisme. *

- 6 Remove the stopper on the mechanism.**

Retirer les plaques d'arrêt sur les mécanismes.

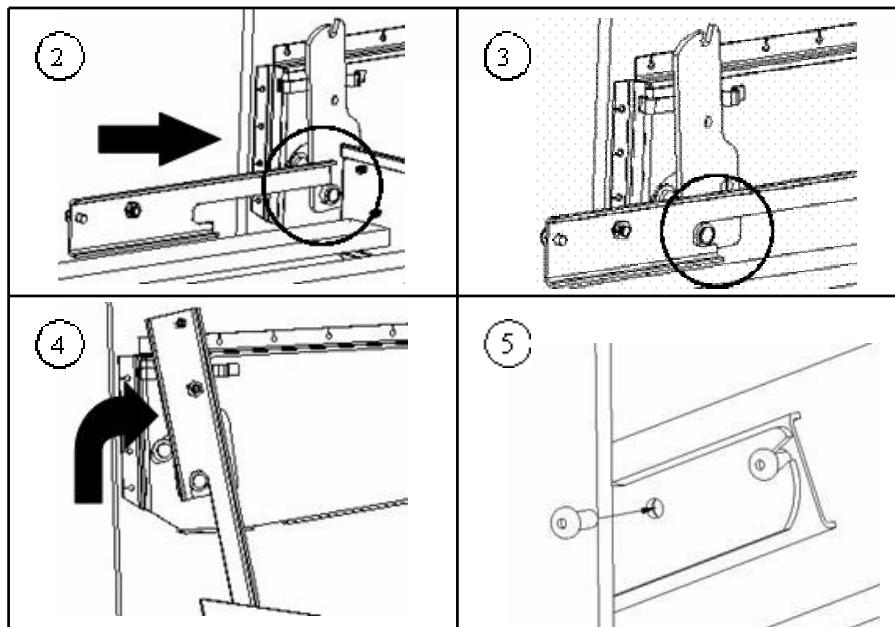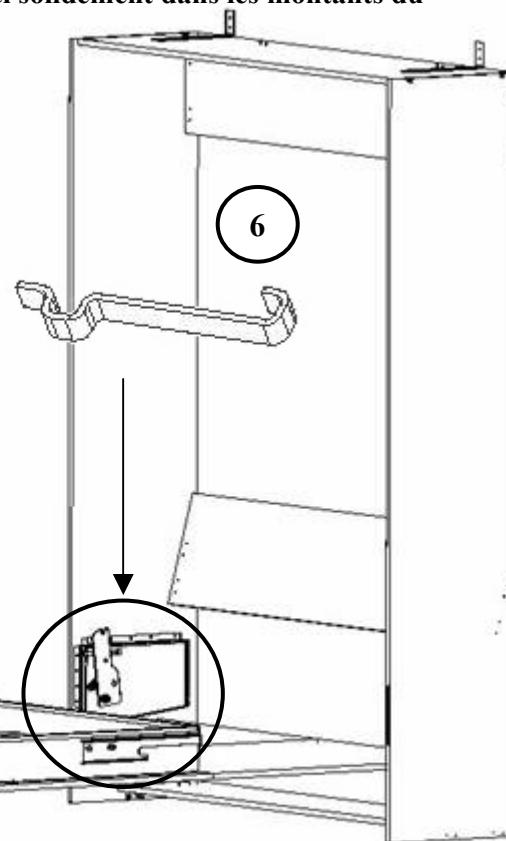


* La vis s'arrêtera lorsque les 2 plaques seront à $\frac{1}{4}$ l'un de l'autre. Ne pas serrer davantage.

The screw will stop when the 2 plates will be at $\frac{1}{4}$ from each other. Don't squeeze more.


4

Insert caps in feet and slide them into the frame
Poser les bouchons dans les pattes et insérer les pattes

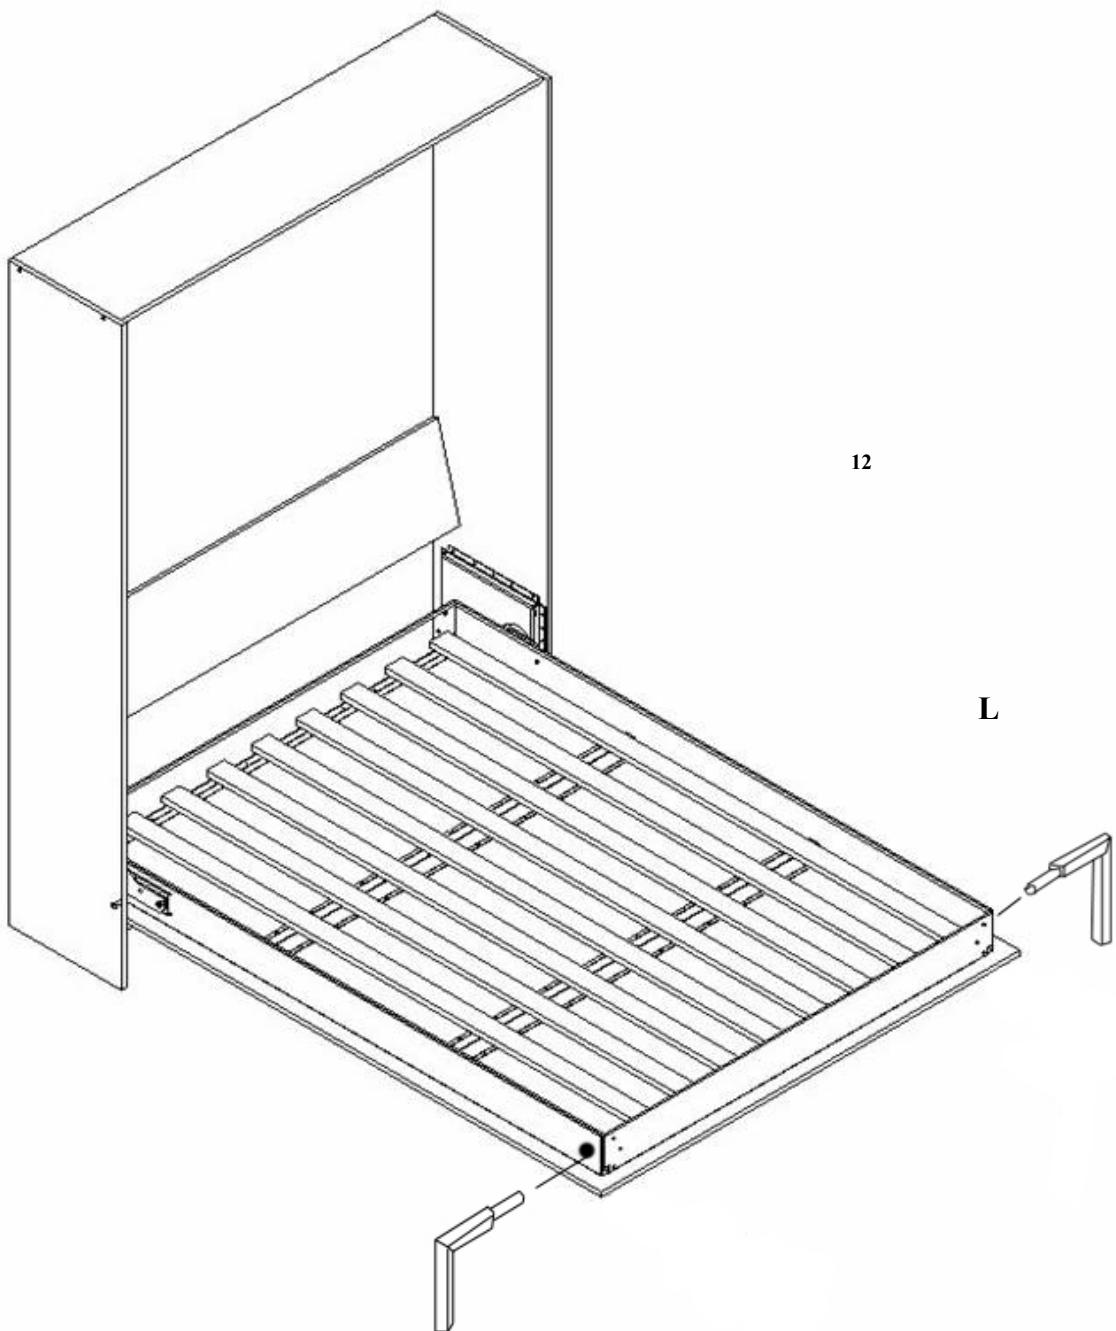

5

Tight each nuts equaly to bend springs
Serrer également les deux écrous pour tendre les ressorts

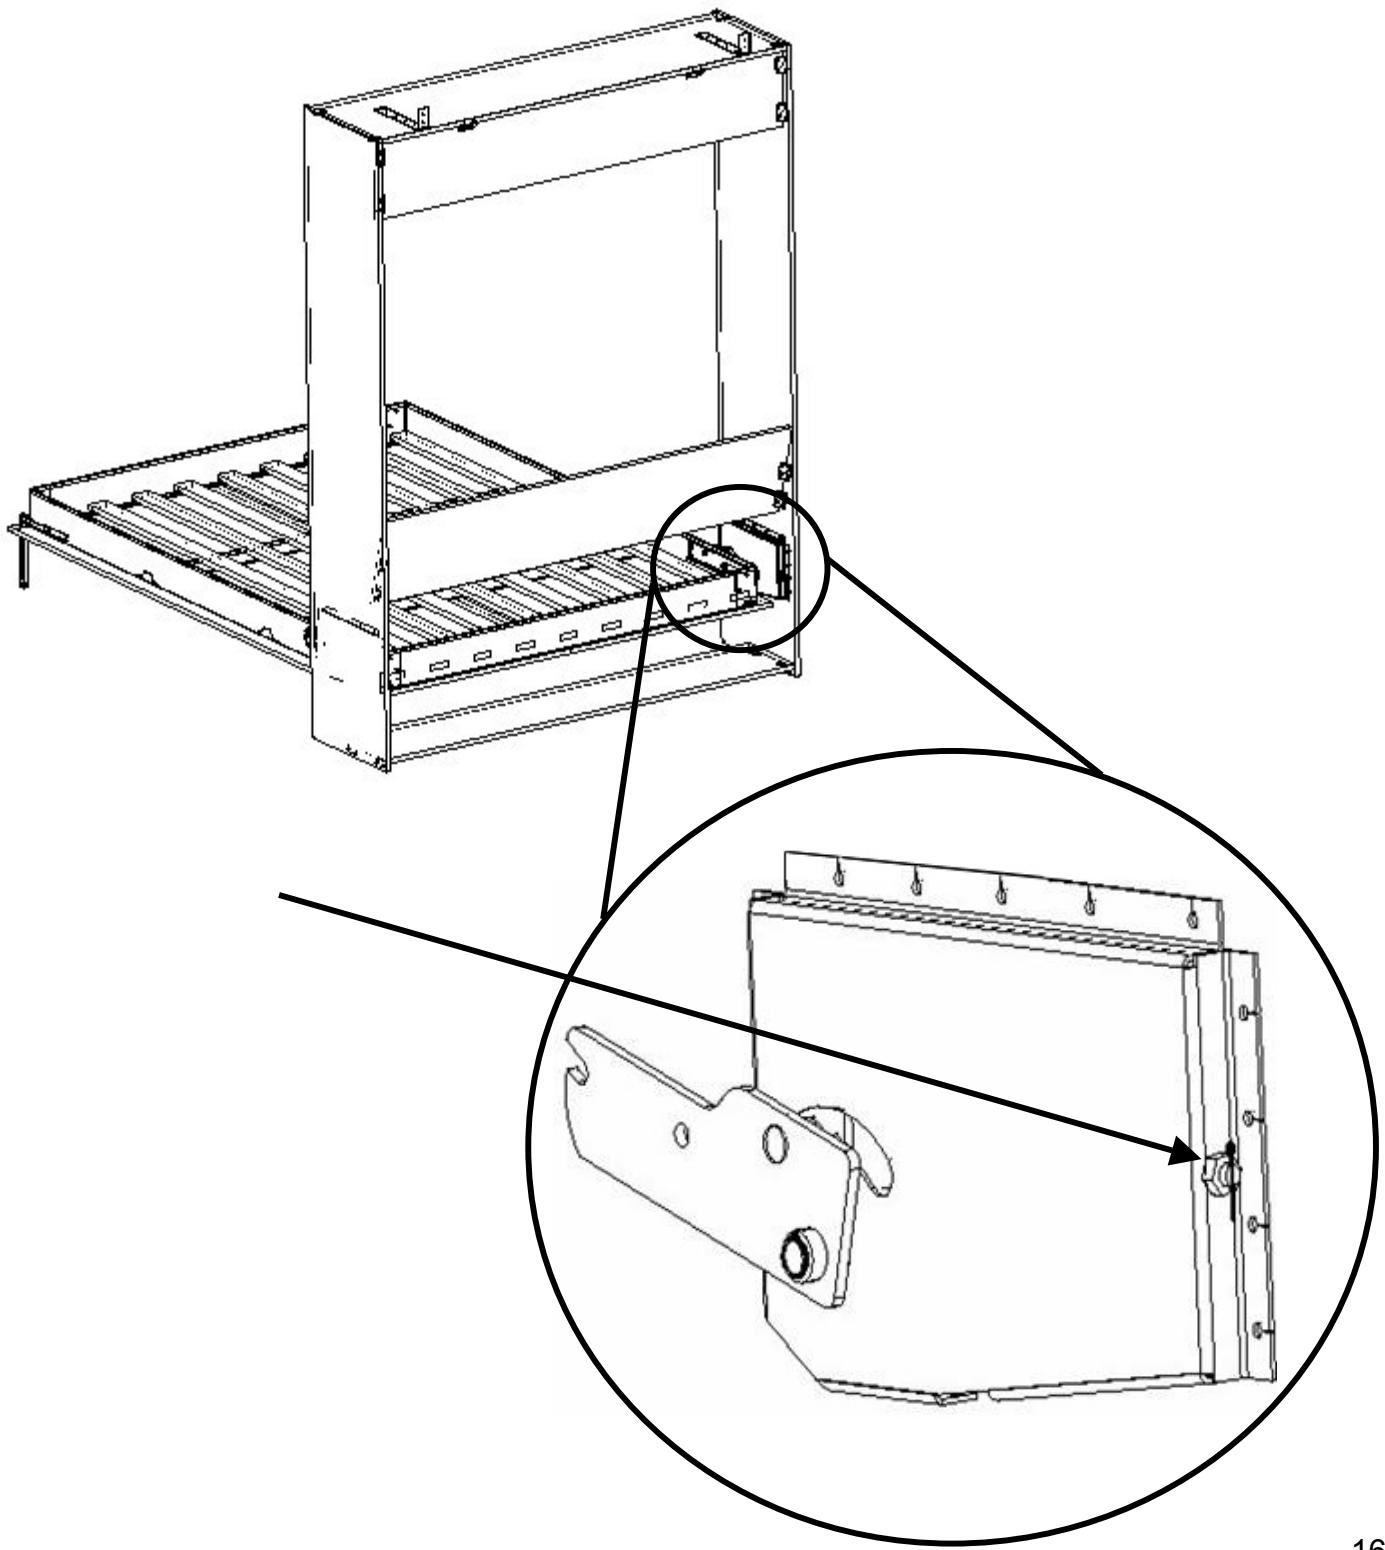

Important advice : your bed must be well attached to the wall. The bindings hold the weight of your bed. Never use gypsum bindings. Always attach your bed in the wood or metal shafts behind the gypsum. If your wall is in concrete, use tapcon screws or concrete thrust blocks that can hold a high tension. From time to time, check the reliability of your attachs by pulling the bed box. It should not move. Put the warning sticker (#15) on the bed.

Avis important : votre lit doit être fixé solidement au mur. C'est ce qui retiendra le poids de votre lit. Ne jamais utiliser de fixation pour gypse. Toujours fixer votre lit dans les montants de bois ou métal derrière le gypse. Si votre mur est en béton, utilisez des vis de type « tapcon » ou des ancrages pour béton pouvant retenir une forte traction. De temps à autre, vérifiez la solidité de vos ancrages en tirant fermement sur le caisson du lit. Celui-ci ne doit pas bouger du mur. Coller le collant d'avertissement (#15) sur le dessus du lit.

